
MPI™ Medium Pressure Fittings

GM7
MPI™ Male End to High Pressure C&T Port

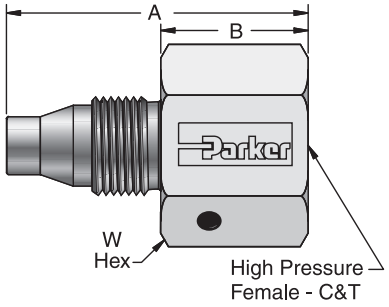

Parker Part No.	Inches						Working Pressure (PSIG)
	MPI™ Male Thread[1]	High Press C&T Port	A	B	C&T Thread	W Hex	
4-4HF GM7	1/4	1/4	1.57	.69	9/16 - 18	3/4	15,000
6-4HF GM7	3/8	1/4	1.68	.69	9/16 - 18	3/4	15,000
6-6HF GM7	3/8	3/8	1.87	.88	3/4 - 16	1	15,000
8-4HF GM7	1/2	1/4	1.89	.69	9/16 - 18	15/16	15,000
8-6HF GM7	1/2	3/8	2.07	.88	3/4 - 16	1	15,000
9-4HF GM7	9/16	1/4	1.89	.69	9/16 - 18	1	15,000
9-6HF GM7	9/16	3/8	2.07	.88	3/4 - 16	1	15,000
12-4HF GM7	3/4	1/4	2.17	.75	9/16 - 18	1 1/4	15,000
12-6HF GM7	3/4	3/8	2.30	.88	3/4 - 16	1 1/4	15,000

[1]Assemble 1/4 to 1/2 turn from finger tight & lubricate threads & taper before each remake.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.